# 兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目 竣工环境保护验收监测报告表

	建设单位:	兰州热力集团有限公司
--	-------	------------

编制单位: \_\_\_\_\_甘肃华澄环境科技有限公司\_\_\_\_

2025年1月

# 建设单位法人代表:

# 编制单位法人代表:

项目 负责人:

填 表 人:

建设单位 (盖章): 兰州热力集团有限公司

建设单位电话:

建设单位传真:

建设单位邮编: 730030

建 设 单 位 地 址: 兰州市城关区嘉峪关东路 405 号

编制单位 (盖章): 甘肃华澄环境科技有限公司

建设单位电话: 0931-2608623

建设单位传真: 0931-2608623

建设单位邮编: 730070

建 设 单 位 地 址: 兰州市安宁区北滨河西路 1264 号

# 表一 建设项目概况及验收监测依据、标准、级别、限值

建设项目名称	兰州第一食品	兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目							
建设单位名称	兰州热力集团	兰州热力集团有限公司							
建设项目地点	兰州市城关区	临夏路静安门 13	3 号						
建设项目性质	新建 🗆	新建 □ 改扩建 ☑ 技改 □ 迁建 □							
主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力		热功率 预定功率 4.2MW*2 预定功率 4.2MW*2							
环评时间	2014年2月	开工建设时间							
试生产批准时间	/	验收监测时间	2024年1	12月5日	、6日				
环评报告表 审批部门	兰州市环境保 护局(原)	环评报告表 编制单位	甘肃洁华玛	不境评价奖 公司	<b></b> ら 旬 有 限				
环保设施 设计单位	/	环保设施 施工单位		/					
投资总概算 (万元)	390	环保投资总概算 (万元)	16	比例	4.1%				
实际总投资 (万元)	390   345   1								
390   345   円物   88									
	态环境部办公厅	了、环办环评函	(2020) 688	8号 2020-	12-16)				

- 8、《兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目环境影响报告 表》(甘肃洁华环境评价咨询有限公司、2014年1月);
- 9、《关于对兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目环境影响报告书的批复》(兰环建审〔2014〕041号,2014年2月27日);

10、《兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目验收检测报告》 (JW24110144),甘肃锦威环保科技有限公司,2024年12月;

11、国家有关环境监测技术规范、监测分析方法和污染 物排放标准。

# 验收监测标准标号、级别

#### 1、废水

项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准限值要求详见下表 1-1。

表 1-1 废水排放浓度 单位: mg/L

序号	项目名称	最高允许排放 浓度	备注
1	рН	6-9	
2	悬浮物	400	《污水综合排
3	化学需氧量(COD <sub>Cr</sub> )	500	放标准》 (GB8978-199
4	氨氮	/	6) 三级标准
5	溶解性总固体	/	,,,,,

# 2、废气

锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中表2中排放限值要求,见表1-2。

表 1-2 锅炉大气污染物排放标准表 单位 mg/m3

标准名称及级		标准值		
(类)别	污染因子	燃气锅炉	污染物排放监 控位置	
	颗粒物	20		
《锅炉大气污染物排	$SO_2$	50	烟囱或烟道	
放标准》 (GB13271-2014)表 2 排放限值要求	$NO_X$	200		
	烟气黑度 (林格曼黑 度,级)	≤1	烟囱排放口	

#### 3、厂界噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的2类标准限值见表1-3。

表 1-3 厂界噪声执行标准限值

污染物	J	执行限值 Leq[dB(A)]
厂界噪声	昼间	60
	夜间	50

#### 4、固废

项目固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。

#### 表二、项目建设基本情况及主要污染物产出流程

#### 2.1 项目建设过程

(1) 项目环境影响评价情况说明

2014年1月本项目进行环境影响评价工作,由甘肃洁华环境评价咨询有限公司编制完成了《兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目环境影响报告表》。2014年2月27日,由兰州市生态环境局对本项目给予批复(兰环建审〔2014〕041号),同意项目建设。

#### (2) 验收范围

本次竣工环境保护验收监测范围原则上与环境影响评价范围一致,包 括项目: 主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。

#### 2.2 工程建设内容

#### (1) 项目概况

本项目拆除原有锅炉房内的 2 台锅炉,在原有锅炉房场址上改建燃气锅炉房,占地面积为 500m²,并安装 2 台 6t/h 的燃气热水锅炉及其辅助设备,锅炉型号为 WNS4.2-1.0-95/70-Q。

#### (2) 工程概况

项目名称: 兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目

建设地点: 兰州市城关区静安门 13 号(见附图一)

建设单位: 兰州热力集团有限公司

建设性质: 改扩建

行业类别: D4430 热力生产与供应

规模及内容: 安装 2 台 6t/h 的燃气热水锅炉及其辅助设备。

(3) 工程建设内容及规模一览表

具体主要工程内容如下表 2-1:

	表 2-1 主要工程内容一览表						
项目组成	名称	环评阶段工程 内容及规模	验收阶段工程 内容及规模	备 注			
主体工程	锅炉房	建筑面积 500m², 安装 2 台 6t/h 的燃气热水锅炉。	安装 2 台 6t/h 的燃气热水锅炉及其附属设施等	一致			
#	软水 系统 控制 台	设1套离子交换树脂型软水处理设备 设置锅炉设备控制台,用 于锅炉设备运行	设1套离子交换树脂型软水处理设备。 设置锅炉设备控制台,用 于锅炉设备运行				
	供水	接市政自来水管网	接市政自来水管网	一致			
公用	供电	市政电网能满足项目用电	市政电网能满足项目用电	一致			
工 程	供暖	项目供暖由项目锅炉房 供给	项目供暖由项目锅炉房 供给	一			
	供气	引自市政天然气管网	引自市政天然气管网	一致			
	废气	采用天然气为原料锅炉 废气通过1根10m高排气 筒排放。	锅炉废气经低氮燃烧系 统处理后通过1根10m高 排气筒达标排放。	一致			
环保	废水	锅炉排污水、软水系统废水、树脂反冲洗废水排入至市政污水管网内	锅炉排污水及软化水排 水与工作人员生活污水 依托污水管网排放至市 政污水管道,最终进入雁 儿湾污水处理厂处置。	一致			
工 程	噪声	锅炉房设备设施运行产 生噪声通过隔声减振、软 连接、安装消声器等减小 噪声污染。	锅炉房设备设施运行产 生噪声通过隔声减振、软 连接、设备定期保养等措 施后减小噪声污染。	一致			
	固废	锅炉房内设置生活垃圾 收集桶,生活垃圾、废弃 包装袋以集中收集后交 由环卫部门统一处理。	锅炉房内设置生活垃圾 收集桶,生活垃圾、废弃 包装袋以集中收集后交 由环卫部门统一处理。	一致			

工程内容变更情况:项目已建成,《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(生态环境部办公厅、环办环评函(2020)688号 2020年12月16日)本项目无重大变动。

#### 2.3 主要设备

项目主要设备配备情况如下表 2-2:

表 2-2 主要设备一览表

	<u> </u>	به تار			
名称	规格及型号	单位	环评阶 段数量	验收阶 段数量	备注
<i>두</i> 다 사건	WNS4.2-1.0/95/70-Y (Q)	台	1	1	一致
1内分子	WNS4.2-1.0/95/70-Y (Q)	台	1	1	一致
软水器	NF2216/2850	套	1	1	一致
解吸除氧器	NHY16	台	1	1	一致
循环水泵	200RK280-550B	台	3	3	一致
补给水泵	50LGR24-20	台	2	2	一致
除氧水泵	SLS50-200	台	2	2	一致
除氧水箱	17.5M3	座	1	1	一致
除污器	DN350	台	1	1	一致
分水器	/	个	1	1	一致
钢制烟囱	/	个	1	1	一致
防爆型低噪音方 形壁式送风机	/	台	2	2	一致
防爆型低噪音方 形壁式排风机	/	台	3	3	一致
低噪音方形壁式 送风机	/	台	1	1	一致
低噪音方形壁式 排风机	/	台	1	1	一致
冷凝余热回收节 能器	/	台	4	4	一致
模板防爆门	/	个	4	4	一致
全自动加药设备	/	个	1	1	一致
	報炉 软水器 解吸环水泵 除氧泵 补氧泵 除氧泵 除氧氧水泵 除氧氧水泵 解型式水泵 钢制低送噪风音机 防爆壁式低排形机形机 吸音,风声,风,下机,下,机,下,机,下,机,下,机,下,机,下,机。 以等,以为,以,以,,以,,以,,,以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	名称规格及型号锅炉WNS4.2-1.0/95/70-Y (Q)软水器NF2216/2850解吸除氧器NHY16循环水泵200RK280-550B补给水泵50LGR24-20除氧水泵SLS50-200除氧水箱17.5M3除污器DN350分水器/钢制烟囱/防爆型低噪音方 形壁式排风机/低噪音方形壁式 送风机/低噪音方形壁式 排风机/冷凝余热回收节 能器/模板防爆门/	名称规格及型号单位锅炉WNS4.2-1.0/95/70-Y (Q)台软水器NF2216/2850套解吸除氧器NHY16台循环水泵200RK280-550B台补给水泵50LGR24-20台除氧水泵SLS50-200台除氧水箱17.5M3座除污器DN350台分水器/个钢制烟囱/个防爆型低噪音方形壁式送风机/台防爆型低噪音方形壁式送风机/台低噪音方形壁式 送风机/台低噪音方形壁式 排风机/台低噪音方形壁式 排风机/台传凝余热回收节 能器/台模板防爆门/个	名称     规格及型号     单位 段数量       WNS4.2-1.0/95/70-Y (Q)     台     1       软水器     NF2216/2850     套     1       解吸除氧器     NHY16     台     1       循环水泵     200RK280-550B     台     3       补给水泵     50LGR24-20     台     2       除氧水泵     SLS50-200     台     2       除氧水箱     17.5M3     座     1       除污器     DN350     台     1       分水器     /     个     1       防爆型低噪音方形壁式送风机     /     台     2       防爆型低噪音方形壁式 送风机     /     台     1       低噪音方形壁式 排风机     /     台     1       冷凝余热回收节 能器     /     台     4       模板防爆门     /     台     4	名称     规格及型号     单位     环评阶 验收阶段数量       個分     WNS4.2-1.0/95/70-Y (Q)     台     1     1       整水器     NF2216/2850     套     1     1       解吸除氧器     NHY16     台     1     1       循环水泵     200RK280-550B     台     3     3       补给水泵     50LGR24-20     台     2     2       除氧水泵     SLS50-200     台     2     2       除氧水箱     17.5M3     座     1     1       除污器     DN350     台     1     1       分水器     /     个     1     1       所爆型低噪音方形壁式送风机     /     台     2     2       防爆型低噪音方形壁式 送风机     /     台     3     3       低噪音方形壁式 送风机     /     台     1     1       代凝余热回收节能器     /     台     1     1       冷凝余热回收节能器     /     台     4     4       模板防爆门     /     个     4     4

项目验收阶段主要设备规格型号及数量较环评阶段主要设备规格型号 及数量基本一致。

#### 2.4 总平面布置

#### (1) 环评阶段总平面布置

环评阶段:本项目锅炉房位于兰州市城关区静安门外 13 号,锅炉房内设有锅炉间、天然气量、辅助间等,锅炉间安装的 2 台锅炉南北平行布置。

(2) 验收阶段实际建设总平面布置

锅炉房实际总平面布置为两台锅炉位于锅炉房中间, 依次并排布置, 西侧为控制室, 详见附图二。

#### 2.5 主要环境保护目标

序

号

根据现场实际勘察,本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、海洋特别保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区,与环评阶段相比,项目建成后周边环境保护目标发生变化,主要原是项目建设较早,项目建成后,随着经济的发展周边新增了居民楼。

					•			
	1	第一食品厂家	103.812795	모모	500 1		<del>左</del> 伽	10
1	属楼	36.05917	居民	500 人		东侧	10	
	2	规划局	103.818916	昆昆	500 1	二级	西南	20
2	家属楼	36.050168	居民	500 人	标准	四角	30	
	3	文化局	103.814977	居民	200 1		西南	20
		家属楼	36.047706		800 人		四角	20

环评阶段

#### 验收阶段

5	第一食品厂 家属楼	103.812795 36.05917	居民	500 人		东侧	10
6	规划局	103.818916	居民	500 人		西南	30
	家属楼	36.050168	7074	2007		H113	
7	文化局	103.814977	居民	800 人		西南	20
	家属楼	36.047706		000 / (			20
8	省农牧公司	103.819764	居民	400 人		东侧	38
0	家属院	36.048268	冶瓦	400 人		不侧	36
9	海鸿大厦	103.816875	居民	600 人	二级	东侧	154
,		36.044649	周以 000 人	标准		134	
10	兰州市市场监	103.819881	单位	40 人		东侧	389
10	督管理局	36.048116	十四.	40 八		不侧	369
11	省汽车工业总	103.818626	居民	200 1		东北侧	270
11	公司家属院	36.04709	冶瓦	300人		不和则	270
12	兰州市财政局	103.821279	居民	50 人		东南侧	260
12	三州印州政府 36.047634	36.047634	卢凡	30 人		小用则	200
13	付家巷小区	103.821447	居民	1300 人		南侧	150
13	門多色小区	36.045156	卢凡	1300 /		用例	130

14	静安小区	103.819399 36.048402	居民	500人	西侧	230
15	临夏路小区	103.819254 36.048471	居民	400 人	西侧	340

#### 2.6 公用工程

#### (1) 给水

项目用水由市政给水管网供给,其水质水量满足项目用水的需求。

#### (2) 排水

项目排水采用雨、污分流制,锅炉排污水及软化水排水与工作人员生活污水依托污水管网排放至市政污水管道最终进入雁儿湾污水处理厂处置。

#### (3) 供电

项目用电由市政供电系统提供,可满足项目用电的需要。

#### (4) 供气

引自市政天然气管网,可满足项目用气的需要。

#### 2.7 项目环保投资

环评阶段:本项目总投资 390 万元,本建设项目环保投资初步估算为 16 万元,占总投资的 4.1%。

验收阶段:本项目总投资 390 万元,其中环保投资为 34.5 万元,占总投资的 8.8%,环保投资一览表见表 2-3。

表 2-3 环保投资一览表

	环评阶段		验收阶段	
<b>项目</b>	环保措施	投资 (万元)	环保措施	投资 (万元)
废水	环评阶段未提及	/	软化废水、锅炉排水为清净下水,由锅炉房内污水管网汇集后,进入污水管网,然后通过市政污水管网,最终进入雁儿湾污水处理厂处置。	/
废气	烟囱(含烟道)	5	锅炉运行时产生的燃烧废气 经低氮燃烧系统处理后通过1 根12m高钢制排气筒,达标 排放。	12
噪声	消声器、减震器、隔声门 窗等	11	锅炉均布置在封闭式锅炉房	10

			内,产噪设备机头安装隔声 罩,采取基础减震、定期保养 维护等措施。	
固废	环评阶段未提及	/	设生活垃圾收集桶点,定期交 由环卫部门清运。	0.5
其他	环评阶段未提及	/	设置在线监测设备	12
合计		16		34.5

相比环评阶段,环保设施增加了在线监测系统及低氮燃烧系统,费用增加了18.5万元。

#### 2.8 原辅材料消耗及水平衡

#### (1) 原辅材料消耗

本项目建成运营后,原辅材料消耗量按整个采暖季计,原辅材料的消耗主要包括水、气、电的消耗,消耗量见下表 2-4。

耗量 类别 能耗名称 单位 环评 验收 备注 阶段 阶段 由市政燃气管道接 燃料 天然气 万 m³/a 420 408 至锅炉房 由市政给水管道接 环评阶段 原(辅)料 水  $m^3/a$ 2100 未提及 至锅炉房 环评阶段 由市政电网接至锅 能源 电 万 kw·h 12.1 未提及 炉房 软化水添 离子交换 环评阶段 40 市场采购 kg/a 加剂 树脂 未提及 循环水添 环评阶段 工业盐碱 t/a 4.0 市场采购 加剂 未提及

表 2-4 主要能源及原辅材料消耗情况一览表

#### (2) 水平衡

#### 1) 环评阶段:

本锅炉房环评阶段未列出具体锅炉房用水量明细,因此本次验收按照现场实际调查数据进行。

#### 2)验收阶段

#### ①给水

项目用水主要为锅炉补充用水、软化水和职工生活用水,均由市政管 网提供,可以满足项目用水需求。

职工生活用水:项目实际工作人员 3 人,生活用水量为 0.15m³/d、年用水量 22.5m³/a。

锅炉补充用水:据统计项目锅炉循环水量为 600m³/d,则运行期间管网损失补水量约 12m³/d。

软化水系统;项目锅炉给水由软化水系统供给,由于锅炉管网损耗、锅炉定期排水锅炉补水需 12m³/d;

制备软水消耗新水量:锅炉软水装置离子交换树脂床效率为90%,则制备软水消耗新水量约13.3m³/d,制备过程产生的再生废水1.3m³/d。

反冲洗水量: 离子交换树脂需定期反冲洗,清洗所需新鲜水为 0.6m³/d,清洗废水产生量为 0.6m³/d。

#### ②排水

本项目的排水为职工生活污水及锅炉排水、软水制备浓盐水。

生活污水:项目生活污水损耗量为 0.2m³/d,产生量为 0.16m³/d。

锅炉定排水:项目锅炉运行过程中为防止管路结垢,需定期排放部分污水,产生量约为12m³/d,采暖季排水量为1800m³/a。

项目水平衡分析见表 2-8。

序 新鲜 损耗 废水 循环 利用 名称 묵 水量 水量 产生量 水量 水量 生活用水 1 0.20.04 0.16 软水系统用 2 13.3 1.3 水 锅炉用水 12 3 管道循环用 4 0 0 602 7200 水 定期排水 5 12 0 / 0 小计 13.5 12.04 13.46 602 0

表 2-8 给排水平衡表 单位: m3/d


#### 2.9 主要工艺流程及产污环节(附处理工艺流程图,产污节点)

#### (1) 施工期

现场踏看发现项目锅炉及其配套设备已安装到位并已投入生产运营,针对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声和固废等各污染物,项目施工过程中采取了相应的污染治理措施,有效减轻了工程建设对周围环境的

不利影响,同时各污染物对周围环境的不良影响随着施工期的结束而随之 消失,未对周围环境造成长期的不利影响,根据走访调查施工期间未发生 扰民及环境违法事件。

施工期工艺流程如图四所示。

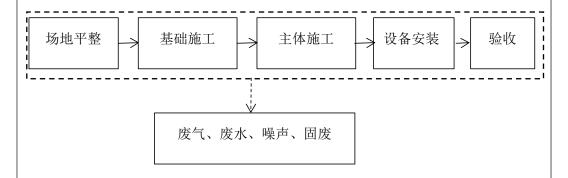


图四 项目建设工艺流程及工艺污染流程图

#### (2) 运营期

本项目建有 2 台 6 吨/时的燃气锅炉,以天然气为原料,操作流程较为简单,主要通过锅炉自带的燃烧器,按照设计好的温度参数,控制天然气进气数量,保证锅炉出水达到一定的温度(95℃)。然后通过送水管道、泵类等将该部分热水送入供暖区域内的采暖设施,供出热水经过使用后温度降低(70℃),再通过回收管道重新回到锅炉内进行利用。目前项目配备的锅炉较为先进,燃烧、进出水参数均可进行自动化控制。项目锅炉运行过程使用到了天然气,会产生部分烟气,其主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘等,另外燃烧器、风机及泵类等运行过程中会产生噪声。

本项目运行过程中热水会有少量的损耗,因此需要定期进行补充,该部分锅炉用水全部为软化水。项目主要通过软水处理装置(属于树脂交换器)将自来水中含有的钙、镁离子去除掉,从而完成锅炉软水的制备,然后根据锅炉的需求定期向其中进行补充。该软水处理装置中的树脂交换器中吸附的钙、镁离子达到一定的饱和度后,由厂家对其更换。更换时由厂家负责具体工作,更换下来的废离子交换树脂作为一般工业固体废物进行处置。本项目运营期工艺及产污环节分析见图五。

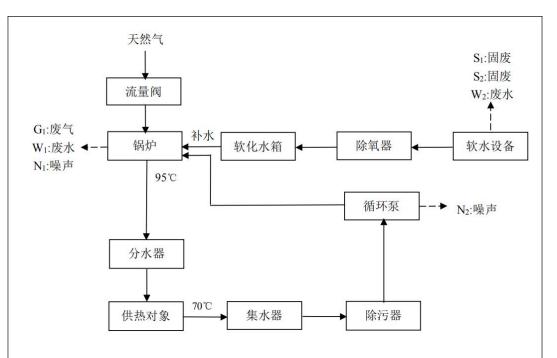

图五、生产工艺流程及产污节点图

- (3) 运营期主要污染工序
- 1) 废气:锅炉燃烧废气;
- 2) 废水: 生产废水(锅炉排水、软化设备浓盐水)、职工生活污水;
- 3) 噪声: 风机、水泵等设备噪声;
- 4) 固废:职工生活垃圾。

#### 表三、主要污染源、污染物处理和排放

#### 3.1 主要污染源、污染物处理和排放

(1) 施工期污染物源产生、处理和排放情况

施工工程主要为设备的安装、调试及施工期土建施工,因此,对施工期污染工序进行简要分析。

#### 1) 大气污染物

施工期废气主要来自建筑装修废气、运输车辆作业产生的汽车尾气。本项目装修时应选用环保型涂料和胶合板,每天进行通风换气,减少有机废气和甲醛对人体的危害,施工期间没有发生环境空气污染事件。

#### 2)废水

施工工程主要为设备的安装、调试和施工期的土建施工,故无施工废水产生,施工期废水主要为施工人员生活污水。

施工期施工人员生活污水主要污染物为 CODcr、BOD<sub>5</sub>、SS,项目施工过程中产生的污水排入项目区已有市政污水管网。废水不外排环境,施工期废水未对环境造成影响。

#### 3) 噪声

施工期噪声主要来自于施工中各类施工机械,主要如电锯、电钻等;此外,室内装修也会产生噪声。施工阶段为露天作业,无隔声与消减措施,故噪声传播较远,施工过程中没有产生噪声扰民现象。

#### 4) 固体废物

施工工程主要为设备的安装、调试及施工期的土建施工,故无施工建筑垃圾产生。项目施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾,施工人员生活垃圾和施工垃圾由施工单位定期收集后交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。经调查施工期以来,没有发生污染纠份和投诉事件。

(2) 运营期主要污染源、污染物处理和排放情况

#### 1)废气

项目运营期的废气源为有组织锅炉燃气废气,烟气中的主要污染物为NOx、SO<sub>2</sub>和烟尘,锅炉废气经低氮燃烧系统降低烟气中氮氧化物排放浓度,最后通过配备的1根10m高的烟囱达标排放。





低氮燃烧系统

在线监测设备

兰州热力集团有限公司委托甘肃锦威环保科技有限公司于 2024 年 12 月 5-6 日对锅炉废气进行了监测。

监测结果表明: 颗粒物浓度在 10.1-11.4mg/m³之间, 二氧化硫浓度未检 出, 氮氧化物浓度在 27-28mg/m³之间, 废气经低氮燃烧系统处理后通过 10m 高烟囱达标排放,锅炉烟囱采用钢制烟囱,锅炉房内设有1根10m 高的排 气筒,废气排放中颗粒物、SO<sub>2</sub>、氮氧化物浓度在验收检测期间满足《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓 度限值。

#### 2)废水

项目运营期产生的废水主要为职工生活污水、燃气锅炉定期排污水和软 水制备系统产生的浓水。锅炉排水及软化排水属于清净下水,经污水管网排 入市政污水管网最终进入雁儿湾污水处理厂处置。锅炉排水水质达到《污水 综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求后排入市政污水管网进 入雁儿湾污水处理厂处理达标后排放。甘肃锦威环保科技有限公司于2024 年 12 月 5-6 日对废水排口污水中 pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、溶解性 总固体进行监测,根据监测结果,废水排口污水中pH 在 7.1 至 7.3 之间,悬 浮物浓度在 39 至 47mg/L 之间, CODcr浓度未检出, 氨氮浓度在 0.595-0.710mg/L 之间,溶解性总固体浓度在 159-195mg/L 之间,监测结果表 明验收监测期间满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标 准限值要求限值要求。

#### 3) 噪声

本项目噪声源主要为水泵和风机,项目风机、水泵等设备选用的是低噪声设备,已采取减振措施;电机选用低速电机,并设置防震基垫。另外水泵进、出水管道上安有软性接头,缓解和减少泵噪声向外传输。根据噪声监测结果:厂界噪声监测昼间等效值昼间为 47 至 50dB(A),夜间等效值为 41 至 46dB(A)之间。验收监测结果表明验收监测期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准,昼间≤60dB(A),夜间<50dB(A)的要求,对周围环境影响较小。





减震支座

#### 4) 固体废弃物

#### ①一般固废

经调查,项目废离子交换树脂平均每 3~5 年更换一次,平均每年产生量约 40kg。查询《国家危险废物名录》(2021 年版),废离子交换树脂不属于危险废物,按照一般固废进行处置,锅炉循环水添加剂废包装袋,每年产生量约为 100kg,项目区设垃圾收集桶,集中收集后交由环卫部门统一处理。

#### ②生活垃圾

项目工作人员 5 人,每年工作 150 天,生活垃圾产生量平均为 0.5kg/人 vd,则生活垃圾产生量约为 0.45t/a。项目废包装袋产生量约 100kg/a。经垃圾桶收集后,由环卫部门统一清运,日产日清。

#### 3.2 "三同时" 落实情况

表 3-1 "三同时"竣工环境保护验收对照表					
类别	治理目标	环评阶段环保设施、措施要求	实际建设情况		
废水	生活污水	环评阶段未提及	根据验收监测结果,废水排口 水质满足《污水综合排放标准》 三级标准要求,废水最终进入 雁儿湾污水处理厂处置。		
废气	锅炉废气	采用清洁能源(天然气)作为燃料,锅炉废气经10m高排气筒排放。	配有 1 根 10m 高排气筒,验收 监测期间,SO <sub>2</sub> 、颗粒物、氮 氧化物满足《锅炉大气污染物 排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中燃气锅炉要求		
噪声	噪声	高噪声设备均布设在该锅炉房 内,锅炉机头安装隔声罩,对固 定设备采取基础减震等措施	已按照要求对供暖设备进行了基础减震、隔音罩、软连接、定期维护保养等降噪措施,经检测噪声排放在验收检测期间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准的要求		

#### 3.3 环境管理检查

兰州热力集团有限公司主要领导分管环保,成环保机构,制定了环保管理制度,负责整个锅炉房环境管理、污染物排放的监控和环保设施运转状况的监控。在运行期实施以下环境管理内容:

- (1) 贯彻执行国家和地方的各项环保方针、政策、法律和各项规章制度,制定和实施各项环境管理计划。
- (2)掌握厂界附近的环境特征,建立管理和配套环境监测技术文件,做好档案管理工作。
- (3) 检查环境保护设施的运行情况,及时处理突发环保问题,保证环境保护设施的正常运行。
  - (4) 定期巡查项目厂界周围环境情况变化。
- (5)配合生态环境行政主管部门所进行的环境检查工作,并对检查过程中发现的环保问题积极实施整改工作,并将整改结果送达生态环境行政主管部门进行备案。
- (6) 定期对项目运行环境管理人员进行环境保护技术和政策方面的培训,加强环境保护宣传工作,增强环保管理能力的建设。

#### 表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

#### 4.1 建设项目环境影响报告表主要结论与建议

#### (1) 结论

#### 1)项目概况

兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目为清洁能源替代项目,项目位于兰州市城关区静安门外 13 号,本项目总投资 390 万元,淘汰原有的 1 台 10t/h 和 1 台 6th 的燃煤热水锅炉,在原有锅炉房场址上改建燃气锅炉,占地面积为500m²,并安装 2 台 6t/h 全自动燃气热水锅炉及其辅助设备,锅炉型号为WNS4.2-1.0-95/70-Q。锅炉房燃气废气通过一根内径 0.8m、高 10m 烟囱高空排放。

#### 2) 工程分析及环境影响结论

废气: 兰州第一食品厂兰工坪供热站改建后天然气总耗量为 67.5 万Nm3/a, 燃烧后年产生废气 708.8 万 m3, 废气中污染物浓度为 SO221mg/m3、NOx163.5mg/m3, 产生量为 SO20.29t/a、NOx2.32t/a。废气中污染物排放浓度及烟囱高度均符合《兰州市锅炉大气污染物排放标准》(DB65/1922-2010)的要求,对周围环境影响较小。

废水:锅炉房排水主要为锅炉房废水。锅炉房废水主要为软化水、锅炉排污水以及反冲洗水,年产生量约 250t。软化水主要污染物为 SS,其浓度 <20mg/m,废水 PH 值偏酸性,为清净下水,直接排入市政污水管网,对项目所在地水环境影响较小。

噪声:本项目噪声源主要为喷燃机、循环水泵和鼓风机,噪声源强度分别为喷燃机 90dB,循环水泵 85dB,鼓风机 90dB。本项目鼓风机、给水泵等设备选用的是低噪声设备,并将鼓风机置于密闭的风机间内,并采取减振措施,风机间门窗采用隔声门窗,墙上安装通风消声器,循环水泵机组安装在水泵间内,水泵间采用双玻璃隔声门窗降噪措施;电机选用低速电机,并设置防震基垫。另外水泵进、出水管道上安有橡胶软性接头,缓解和减少泵噪声向外传输。对喷燃机采用密闭操作,并控制气流速度,从源头降低噪声。采取上述噪声防治措施后,厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准的要求(昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)

的要求),对周围环境影响较小。

3)污染物总量控制指标

该项目建成运营后,总量控制建议指标为:

SO2:0.29t/a,NOx:2.32t/a

#### 4) 综合结论

综上所述,兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目在运行过程中只要严格按照环保"三同时"的原则进行,加强运营期各项环保措施的实施和管理,确保运营期各项污染物达标排放,该项目从环境保护角度衡量是可行的。

#### (2) 建议

对人员要进环保知识培训行和技术培训,加强环保设施的运行与管理,切实发挥环保治理措施的作用,保证各类污染物的达标排放,

2) 项目建设要保证环保资金投入, 落实各项环保工程。

#### 4.2 审批部门审批决定(兰环建审[2014]041号)

兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目位于兰州市城关区静安门外 13 号。项目拆除原有的 1 台 10 吨/时和 1 台 6 吨/时的燃煤锅炉及其附属设备,新建 2 台 6 吨/时的燃气热水锅炉及其附属设备。供热面积总计 9.8 万平方米。根据现场勘查及环境影响评价文件,经研究审批如下:

- 一、原则同意环评意见及结论,同意办理兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目环保审批手续。
  - 二、环保要求如下:
- 1、锅炉房必须按照相关要求建设,供暖设备必须采取减震垫、隔音罩等有效的减振、降噪措施,噪声排放必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II 类标准的要求,不得影响周边居民的正常生活。
- 2、锅炉废气排放中烟尘、NOx、二氧化硫等污染因子必须达到《兰州市锅炉大气污染物排放标准》(DB62/1922-2010)II 时段燃气锅炉标准的要求。
- 3、在具备加入热电联产集中供热管网时,应无条件拆除该锅炉并加入集中供热管网。
- 4、建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地 点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,

建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 5、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目 开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
  - 6、项目建成后三个月内报我局申请验收,验收合格后方可投入正式使用。

# 4.3 环评批复落实情况

2014年1月本项目进行环境影响评价工作,由甘肃洁华环境评价咨询有限公司编制完成了《兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目环境影响报告表》。

2014年2月27日,由兰州市生态环境局对本项目给予批复(兰环建审[2014]041号),同意项目建设,详见附件一。

验收监测期间,报告编制及现场监测人员对本项目环评批复要求的落实情况进行逐一核实,具体见表 4-1 环保设施及措施落实一览表。

表 4-1 环保设施及措施落实一览表

类别	环评批复要求的环保措施	实际落实	是否 落实
	1、锅炉房必须按照相关要求建设,供暖设备必须采取减震垫、隔音罩等有效的减振、降噪措施,噪声排放必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II 类标准的要求,不得影响周边居民的正常生活。	项目现已投入运营,供暖设备采取减震垫、隔音罩等有效的减振、降噪、隔声、定期维护保养等措施,经检测厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准要求。通过走访调查未发现项目施工环境投诉事件。	是
环保 要求	2、锅炉废气排放中烟尘、NOx、二氧化硫等污染因子必须达到《兰州市锅炉大气污染物排放标准》 (DB62/1922-2010) II 时段燃气锅炉标准的要求。	项目运营期锅炉废气经低氮燃烧器燃烧后通过12m高烟囱达标排放,根据本次验收监测有组织废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)表2燃气锅炉排放标准。	是
	3、在具备加入热电联产集中供热管 网时,应无条件拆除该锅炉并加入 集中供热管网。	现阶段未具备热电联产集中供热, 待具备加入热电联产集中供热管 网时,无条件拆除该锅炉并加入集 中供热管网。	具备 条件 后落 实

4、建设项目的环境影响评价文件经 批准后,建设项目的性质、规模、 地点、采用的生产工艺或者防治污 染、防止生态破坏的措施发生重大 变动的,建设单位应当重新报批建 设项目的环境影响评价文件。	项目已2014年2月27日,由兰州市生态环境局对本项目给予批复(兰环建审[2014]041号)建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动	是
5、建设项目的环境影响评价文件自 批准之日起超过五年,方决定该项 目开工建设的,其环境影响评价文 件应当报原审批部门重新审核。	项目取得环评批复后开工建设,并 投入运营,不涉及重新审核	是
6、项目建成后三个月内报我局申请 验收,验收合格后方可投入正式使 用。	目前项目环保验收监测已完成,并 按照要求进行建设项目竣工环保 验收	正在落实

根据生态环境部 2020 年 07 月 10 日发布的《地方环境保护标准备案信息》中 2010 年 8 月 11 日发布的《兰州市锅炉大气污染物排放标准》(DB62/1922-2010)目前已废止,因此本次验收监测项目废气执行标准按照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求执行。



60	上海市	生物制药行业污染物排放标准	DB 31/373-2010	上海市人民政府	2010年7月1日	代替DB31/373-2006
61	黑龙江省	糠醛工业大气污染物排放标准	DB 23/395-2010	黑龙江省人民政府	2010年9月1日	
62	甘肃省	兰州市锅炉大气污染物排放标准	DB 62/1922-2010	甘肃省人民政府	2010年8月11日	已废止
63	广东省	家具制造行业挥发性有机化合物排放 标准	DB 44/814-2010	广东省人民政府	2010年11月1日	

#### 表五、验收监测质量保证及质量控制

#### 5、质量保证和质量控制

2024年12月5日至6日建设单位委托甘肃锦威环保科技有限公司进行了项目验收监测。

甘肃锦威环保科技有限公司通过了甘肃省质量技术监督局计量认证,具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,科学设计监测方案,合理布设监测点位,确保采集的样品具有代表性,严格操作技术规范,保证监测数据的准确可靠。在监测过程中,样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照国家相关技术规范和标准分析方法的要求进行,监测人员持证上岗。对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制,监测数据经三级审核。

#### 5.1 质控措施

为确保本次检测数据的代表性、准确性和可靠性,在检测全过程对包括布点、采样、样品的运输和储存、实验室分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制。

#### (1) 废气监测

- 1) 设专人负责监督生产工况。其中主要设备生产环节运行正常。
- 2) 对监测所使用的采样仪器在采样之前全部进行校准。
- 3) 连接整个采样系统进行气路检漏实验。
- 4) 采样滤筒/膜使用前必须检查是否破损,检查合格后方可使用。
- 5)烟气采样器在采样前均以标气标定合格后进行检测。
- 6) 采样人员在采样时,应认真逐项填写采样记录。

#### (2) 废水监测

- 1) 本次检测采样人员均持证上岗。
- 2) 采样时,油类、DO、BOD5等有特殊要求的项目外,要先用采样水荡 洗采样器与水样容器 2~3次,然后再将水样采入容器中,并按要求立即加入 相应的固定剂,贴好标签。应使用正规的不干胶标签。
- 3)每批水样,应选择部分项目加采样现场空白样,与样品一起送实验室分析。

- 4)每次分析结束后,除必要的留存样品外,样品瓶应及时清洗。水环境例行检测水样容器应分架存放,不得混用。各类采样容器应按测定项目与采样点位,分类编号,固定专用。
  - 5) 检测分析实验室内部质量控制
  - ①全程序空白值的测定。
  - ②检出浓度的测定。
  - ③校准曲线的制作。
  - ④质控样考核
  - (3) 噪声监测
- 1)测量仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪,其性能不低于 GB/T3785 和 GB/T17181 对 II 型仪器的要求。
- 2)声级计、标准校准器已经计量检定部门检定合格后,并在有效期限内使用。
- 3)每次测量前、后均在测量现场用标准校准器对所用声级分析仪进行声 学校准,示值偏差不得大于 0.5dB,否则测量结果无效。
- 4)测量应在无雨雪,无雷电的天气,风速为5.0m/s以下时进行,特殊气象条件下测量时,应注明所采取的措施及气象条件,测量时传声器加防风罩。
  - (4) 数据处理质量控制
  - 1)检测分析人员应理解分析方法中计算公式并正确运用。
- 2) 所有监测数据、原始记录需经岗位互校, 质控负责人审核后方可用于检测报告中。
  - 3) 在上报数据的同时,认真填报质控数据报表。

#### 5.2 质控结果

为确保本次监测数据的代表性、准确性和可靠性,特制定本次监测质控措施。依据质控措施,对监测全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制。本次监测采样、分析人员均持证上岗,所用仪器、量器均为计量部门检定合格和分析人员校正合格的器具。监测所有原始数据、统计数据,均经分析人员、质控负责人、技术负责人三级审核后使用。质控详见下表 5-1、表 5-2、表 5-3、表 5-4。

			表 5	-1 有证	标准	物质测	定表			
样品 类别	分析项	目身	单位	质控编号		测定	测定浓度		际浓度范围	结果
	pH 信	五	量纲	B2203	0203	6	.18		$6.17 \pm 0.05$	合格
	化学需氧	貳量 m	g/L	B2111	0178	3	3.0		33.0±1.5	合格
废水	氨氮	, m	ıg/L	Z52	18	1	6.1		16.1±1.3	合格
	总磷	m	ıg/L	B2202	0207	0.	856	0.	.848±0.079	合格
	表 5-2 标气校准表									
 检测 因子	标气浓度	测试前 校准浓度	相对差			测试后 校准浓度	相求		结论	允许相对
	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	%			mg/m <sup>3</sup>	%	, )	误差 	· 庆左
二氧化	199	202.2	1.6	合	格	206.1	3.	6	合格	
<u>硫</u> ———	4001	4022.9	0.5	合	格	4036.3	0.	9	合格	
氮氧化	199	205.6	3.3	合	格	202.5	1.	8	合格	±5.0
物	1010	1019.6	1.0	合	格	1023.5	1.	3	合格	%
氧气	4.96%	5.0%	0.8	合格		4.8%	-3.	2	合格	
手( (	21.0%	21.6%	2.9	合	格	21.2%	1.0		合格	
			表 5	-3 标准	滤膜	测定表	<u>.</u>			
样品 类别	分析 项目	単位	'	准滤膜 编号		定质量	标准质量范围		质量范围	结果
有组织	田至小子中四		JWB	ZLM0031	1 12	2.12560	12.	125	$38 \pm 0.0005$	合格
废气	果们来立 华初   g		2 12	2.86943	12.	.869	$56 \pm 0.0005$	合格		
			表	5-4 声组	设计核	從准表	·			
样品 类别	分析项目	校准仪器管理编号		量前校  進值 dB (A)	准值	量后校 直 dB A)	声压约 dB(A		声压级精 度 dB(A)	结果
噪声	厂界 噪声	JWYQ-0	37	93.8	9	3.8	94.0		±0.5	合格

以上质控结果经核定,各项目质控分析结果均在标准值置信范围内,说 明本次监测在受控状态下进行,监测结果准确可靠。

## 表六、验收监测内容

#### 6 验收监测内容

#### 6.1 废水

(1) 监测点位

监测点位: 废水排放口

(2) 监测因子

监测因子: pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、溶解性总固体(5 项)

(3) 监测时间和频率

监测时间:每天4次,监测2天

(4) 监测方法及分析方法

采样及分析方法均按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》、《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、《水质 悬浮物的测定 重量法》、《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》。

#### (5) 执行标准

执行标准: 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

(6) 废水监测点位布设及监测日期如下表 6-1 所示

表 6-1 废水监测一览表

采样点位	检测因子	采样日期	检测频次
废水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨 氮、溶解性总固体、	2024-12-5 2024-12-6	4 次/天

#### 6.2 废气

(1) 监测点位

有组织废气监测:废气排放口设一个监测点位。

(2) 监测因子

有组织废气: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度。

(3) 监测时间和频率

有组织废气:每天监测3次,连续监测2天。

(4) 监测方法及分析方法

采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《固定源废气监测技术规范》 (HJ/T397-2007)和《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)等规范 文件要求进行,分析方法采用国家标准分析方法。

#### (5) 执行标准

有组织废气:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 中排放限值要求。

(6) 废气采样点位布设及采样日期如下表 6-2、6-3 所示

表 6-2 有组织废气监测一览表

采样点位	监测因子	采样日期
————————————————————————————————————	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、	2024-12-5
	烟气黑度	2024-12-6

#### 6.3 厂界噪声

(1) 监测点位

监测点位: 在厂界四周外1米处、各设一个点位、共4个点位

(2) 监测因子

监测因子: 等级连续 A 声级。

(3) 监测时间和频率

监测时间:昼间(6:00--22:00)、夜间(22:00--6:00)各监测一次,连续监测2天。

(4) 监测方法及分析方法

采样及分析方法均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)标准执行。

(5) 执行标准

厂界噪声: 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准限值。

(6) 厂界噪声监测点位布设及监测日期如下表 6-3 所示

表 6-3 噪声检测一览表						
采样点位	监测因子	采样日期				
锅炉房厂界东外1米处▲1#	厂界噪声	2024-12-05				
两炉房)乔尔外I 不处▲I#	) 孙晓尸 	2024-12-06				
锅炉房厂界南外1米处▲2#	厂界噪声	2024-12-05				
两 <i>师房)</i> 孙南外 1 不处 <b>■</b> 2#		2024-12-06				
锅炉房厂界西外1米处▲3#		2024-12-05				
		2024-12-06				
	厂界噪声	2024-12-05				
锅炉房厂界北外1米处▲4#		2024-12-06				

# 6.4 检测及分析方法

项目检测及分析方法如下表 6-4 所示

表 6-4 废水检测及分析方法一览表

A C I DANIE MADA WITH SEA							
分析项目 方法编号 (含年号)		检测标准(方法)名称	检出限	检测设备名称/ 型号			
pH 值	HJ1147-2020	《水质 pH 值的测定 电极 法》	/	便携式pH/mV计 SX811 JWYQ-070-2			
化学需氧量	НЈ 828-2017	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	4mg/L	COD 智能消解仪 JC-102 JWYQ-043-1			
氨氮	НЈ 535-2009	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.025mg/L	可见分光光度计 7230G JWYQ-013-1			
悬浮物 GB 11901-1989 《水质		《水质 悬浮物的测定 重量法》	/	电子天平 FA2204B JWYQ-019-1			
采样依据	HJ 91.1-2019	《污水监测技术规范》	/	/			
表 6-5 有组织废气检测及分析方法一览表							
分析项目	方法编号 (含年号)	检测标准(方法)名称	检出限	检测设备名称 型号			
颗粒物	НЈ 836-2017	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》	1mg/m <sup>3</sup>	电子天平 AUW120D JWYQ-020-1			

二氧化硫	НЈ 57-2017	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》	3mg/m <sup>3</sup>	自动烟尘烟气综合 测试仪 ZR-3260A JWYQ-010-2
氮氧化物	НЈ 693-2014	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》	3mg/m3	自动烟尘烟气综合 测试仪 ZR-3260A JWYQ-010-2
烟气黑度	НЈ/Т 398-2007	《固定污染源排放烟气黑度 的测定 林格曼烟气黑度图 法》	/	林格曼双筒测烟望 远镜 LGM-10 JWYQ-014-1
采样依据	GB/T 16157-1996	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》	/	自动烟尘烟气综合 测试仪 ZR-3260A JWYQ-010-2

# 表 6-6 噪声检测及分析方法一览表

分析项目	方法编号(含年 号)	检测标准(方法)名称	测量范围	检测设备名称/型 号
厂界噪声	GB 12348-2008	《工业企业厂界环境噪声 排放标准》	28~133 dB(A)	AWA5688 型 多功能声级计 JWYQ-036-2

# 表七、验收监测期间生产工况记录和验收监测结果及分析

#### 7.1 验收监测内容:

根据项目建设内容和污染源排放情况,本次验收的范围包括项目产生的废气、废水、噪声、固体废物处置情况检查、环评及环评批复落实情况、环保设施建设与运行情况、环保机构及规章制度建设情况等。

根据环评及批复的情况,未对污染物处理处置设施的处理效率作出明确监测要求,本次验收仅对处理后的各类污染物排放进行监测,以检验各类环境保护设施运行效果。监测点位图见图 7-1,具体监测内容如下:

序号	监测项目	监测因子	频次	点位	天数	备注
1	有组织废气	颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、烟气黑 度	3	1	2	废气出口1个监测点位、每天监测3次, 连续监测2天
2	废水	pH 值、悬浮物、化 学需氧量、氨氮、 溶解性总固体	4	1	2	废水排口1个监测 点、每天监测4次, 连续监测2天
3	厂界噪声	等级连续 A 声级	昼夜 各一 次	4	2	在厂界四周外1米 处、各设一个点位、 共4个监测点位

表 7-1 验收监测一览表

#### 7.2 验收监测结果

#### (1) 废水

本次验收监测,对项目废水总排口水质中pH值、悬浮物、化学需氧量、 氨氮、溶解性总固体(5项)进行监测,连续2天,每天4次,监测结果见表 7-2。

表 7-2 废水监测结果一览表 单位: mg/L (注明除外)													
采样	监测	采样日期	监测频次及结果										
点位	因子	不什口朔	第1次	第2次	第3次	第4次	均值	限值					
	pH 值 (无量纲)	2024-12-05	7.2	7.3	7.2	7.3	_	6~9					
		2024-12-06	7.2	7.1	7.1	7.2							
	悬浮物	2024-12-05	44	47	41	45	44	400					
امد	总仔彻	2024-12-06	40	44	43	39	42						
废水 排放	化学需 氧量	2024-12-05	4L	4L	4L	4L	4L	500					
		2024-12-06	4L	4L	4L	4L	4L						
, ,	复复	2024-12-05	0.660	0.638	0.676	0.595	0.642	/					
	氨氮	2024-12-06	0.710	0.648	0.705	0.690	0.688						
	溶解性总固体	2024-12-05	193	171	183	195	186	,					
		2024-12-06	184	183	159	163	172						

由表 7-2 可见,根据监测结果,废水排口污水中 pH 在 7.3 至 7.7 之间,悬浮物浓度在 22 至 33mg/L 之间,CODcr 浓度在 27-32mg/L 之间,监测结果表明验收监测期间满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准限值要求限值要求。

#### (2) 废气

本次验收监测,对锅炉排放口废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气 黑度进行监测,连续2天,每天3次,监测结果见表7-3。

											单位: m		目及测试	结果					
采样 点位	采样日期		标干	含氧	流速	烟温	含湿量	浓度单位: mg/m³; 速率单位: kg/h											
		采样 频次	流量 (m³/h)	量 (%)	(m/s)	(°C)	(%)		颗粒物		=	二氧化硫			氮氧化	比物	.WII /≕ DIZI		
												实测 浓度	折算 浓度	速率	实测 浓度	折算 浓度	速率	实测 浓度	折算 浓度
	2024-12-0	第1次	1663	5.2	2.8	81.4	9.89	9.4	10.4	0.016	3L (2.1)	2L	0.002	25	28	0.042			
锅炉废 气排放		第 2 次	1840	5.4	3.1	81.7	9.86	9.9	11.1	0.018	3L (2.5)	3L	0.003	25	28	0.046	_ <1		
		第3次	1722	5.3	2.9	81.6	9.88	9.1	10.1	0.016	3L (2.2)	2L	0.003	25	28	0.043			
		均值	1742	5.3	2.9	81.6	9.88	9.5	10.5	0.018	3L	2L	0.003	25	28	0.044			
□ 1#© <b>A</b> 1		第1次	1899	5.5	3.2	82.2	9.78	9.0	10.2	0.017	3L (2.0)	2L	0.003	24	27	0.046	<1		
	2024-12-0	第 2 次	1840	5.3	3.1	81.9	9.83	10.2	11.4	0.019	3L (1.9)	2L	0.003	25	28	0.046			
	6	第3次	1898	5.2	3.2	82.1	9.83	9.5	10.5	0.018	3L (2.2)	2L	0.003	25	28	0.047			
		均值	1879	5.3	3.2	82.1	9.81	9.6	10.7	0.018	3L	2L	0.003	25	28	0.046			
参考标准:《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表 2 燃气锅炉标准限值							_	20	_	_	50	_	_	200	_	€1			

注:参考标准由委托方提供。

监测结果表明:颗粒物浓度在 10.1-11.4mg/m³之间,二氧化硫浓度未检出,氮氧化物浓度在 27-28mg/m³之间,废气经低氮燃烧系统处理后通过 10m 高烟囱达标排放,锅炉烟囱采用钢制烟囱,锅炉房内设有 1 根 10m 高的排气筒,废气排放中颗粒物、SO<sub>2</sub>、氮氧化物浓度在验收检测期间满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

#### (3) 噪声

本次验收监测对项目锅炉房四周厂界噪声进行了监测,监测结果如下表所示;

表 7-4 噪声检测结果一览表

			检测结果					
检测点编 号	检测点名称	检测日期	昼间 dB(A)	夜间 dB(A) Leq				
J			Leq					
A NII	北校区锅炉房东	2024-12-05	49	44				
▲N1	侧外 1m 处	2024-12-06	50	45				
▲N2	北校区锅炉房南	2024-12-05 48		43				
▲N2	侧外 1m 处	2024-12-06	47	43				
<b>A</b> N12	北校区锅炉房西	2024-12-05	50	46				
▲N3	侧外 1m 处	2024-12-06	49	42				
<b>A N</b> 14	北校区锅炉房北	2024-12-05	48	45				
▲N4	侧外 1m 处	2024-12-06	48	41				
	《工业企业厂界环境 -2008)中2类标准	60	50					

注: 1、气象参数: 2024-12-05: 昼间: 气温: 2.1℃, 气压: 85.8kPa, 晴, 北风, 风速: 1.7m/s; 夜间: 气温: -3.6℃, 气压: 86.0kPa, 晴, 北风, 风速: 2.3m/s;

2024-12-06: 昼间: 气温: -2.9℃, 气压: 85.8kPa, 晴, 东北风, 风速: 1.5m/s; 夜间: 气温: -4.8℃, 气压: 86.0kPa, 晴, 东北风, 风速: 2.1m/s;

#### 2、参考标准由委托方提供。

根据噪声监测结果: 厂界噪声监测昼间等效值昼间为 47 至 50dB (A), 夜间等效值为 41 至 46dB (A)之间。验收监测结果表明验收监测期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准, 昼间≤60dB (A), 夜间≤50dB (A)的要求。

# (4) 监测点位图

监测点位图如下图 7-1 所示

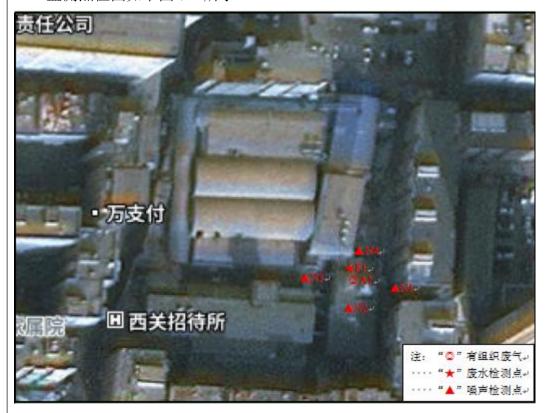


图 7-1 监测点位图

#### 表八、环保检查结果

#### 8.1"三同时"执行情况

根据现场实际调查项目环保设施基本按照设计文件、环评报告表及环评批 复的内容进行施工,基本执行"三同时"制度和国家对建设项目环境管理有关 制度。

#### 8.2 污染物处理设施管理及运行情况

基本落实环境影响评价文件及其批复要求的环境保护措施,环境保护设施调试运行正常,各项污染物达标排放,满足建设项目环境保护竣工验收的条件。

#### 8.3 试运行期扰民情况

项目试运行期,各项环境保护设施均运行正常,通过走访调查项目的建设运行未发现对周边环境及居民有扰民现象。

#### 8.4 环保管理制度及人员责任分工

兰州热力集团有限公司主要领导分管环保,成立环保机构,制定了环保管理制度,负责整个锅炉房环境管理、污染物排放的监控和环保设施运转状况的监控。

#### 8.5 排污许可管理

按照依照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》, 建设单位于 2022 年 8 月 29 日申请了排污许可证,编号:

91620100MA732JYB1R058U 有效期限:自 2022-08-29 至 2027-08-28。

#### 8.6 在线监测

项目已按照要求安装在线监测设备,验收监测期间设备均在线正常运行。

#### 8.7 环境保护投资情况

环评阶段:本项目总投资 390 万元,本建设项目环保投资初步估算为 16 万元,占总投资的 4.1%。

验收阶段:本项目总投资 390 万元,其中环保投资为 34.5 万元,占总投资的 8.8%。

#### 表九、验收监测结论及建议

# 9 本项目保护建设项目基本符合环评批复要求,验收监测结论及建议如下 9.1 验收监测结论

#### (1) 废水

本项目废水主要为生活污水及锅炉废水,集中收集后满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准限值要求限值要求后经污水管网水质排入市政污水管网最终进入雁儿湾污水处理厂处理达标后排放。

根据本次验收监测结果可知,项目排放废水水质 pH 在 7.1 至 7.3 之间,悬浮物浓度在 39 至 47mg/L 之间,CODcr 浓度未检出,氨氮浓度在 0.595-0.710mg/L 之间,溶解性总固体浓度在 159-195mg/L 之间,监测结果表明验收监测期间满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准限值要求限值要求。

#### (2) 废气

项目运营期废气主要为燃气锅炉产生的废气,废气经低氮燃烧系统处理后通过1根10m高排气筒达标排放。

根据本次验收监测监测结果表明:颗粒物浓度在 10.1-11.4mg/m3 之间, 二氧化硫浓度未检出, 氮氧化物浓度在 27-28mg/m3 之间, 废气经低氮燃烧系统处理后通过 10m 高烟囱达标排放,锅炉烟囱采用钢制烟囱,锅炉房内设有 1 根 10m 高的排气筒,废气排放中颗粒物、SO2、氮氧化物浓度在验收检测期间满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

#### (3) 噪声

本项目运营期间产生噪声源为水泵、风机等设备运行时产生的噪声,通过优选低噪设备,对产噪设备基础减震、产噪设备定期维护保养等,以减小噪声对外环境的影响。根据噪声监测结果:厂界噪声监测昼间等效值昼间为 47 至50dB(A),夜间等效值为 41 至 46dB(A)之间。验收监测结果表明验收监测期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)的要求。

#### (4) 固废

本项目运营时固废主要为职工生活垃圾及废弃包装袋。根据现场实际调查,

锅炉房内设置生活垃圾收集桶,生活垃圾、废弃包装袋以集中收集后交由环卫部门统一处理,软水制备过程中产生的废离子交换树脂(《国家危险废物名录》(2021版),废离子交换树脂不属于危险废物)集中收集后交由环卫部门统一收集处理。

#### 9.2 建议

- (1) 严格按照环评批复要求完善相关环保设施,加强对各类设施的运行管理和日常维护,确保污染物长期稳定达标排放。
  - (2) 加强对污染事故风险源的日常管理,提高事故应急处置能力。

#### 9.3 竣工验收综合结论

兰州第一食品厂锅炉房煤改气项目环评及环保管理部门批复等文件资料较为齐全,各项环保设施运转正常,环境管理规章制度能满足日常工作需要,环境管理措施基本落实。环保机构健全,企业在建设中基本落实了环评及批复的要求。在项目建设的各阶段,均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和"三同时"制度,手续具备,经监测项目废水、废气、噪声等满足相应的排放标准,建议项目通过竣工环境保护验收。

# 表十、附图及附件

附图一、项目所在地理位置图 附图二、项目平面布置图 附图三、项目排污许可证 附件一、项目环评批复 附件二、验收组意见 附件三、验收监测报告

# 建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章):

### 填表人(签字):

#### 项目经办人(签字):

	项目名称		兰州第一食	<b>全</b> 品厂锅炉房煤品	<b>收</b> 气项目		项目	目代码		建设	地点	兰州	市城关区临夏路	静安门 13 号	
	行业类别(分类管理名录)	<b>类别(分类管理名录)</b> D4430 热力生产与供应,,							□新建 ☑改扩建 □技术改造			项目厂区 北纬 36° 3′ 28.21688″ 中心坐标			
	设计生产能力						实际生产能力	实际生产能力				甘肃洁华环境评价咨询有限公司			
	环评文件审批机关		<u></u>	州市生态环境局			审批文号	<b>审批文号</b>			텐		环境影响报告表		
境	开工日期						竣工日期		排污许可证申领时间			2022年8月29日			
	环保设施设计单位						环保设施施工单	环保设施施工单位 本工程排污许可证编号		午可证编号	91620100MA732JYB1R058U		⁄B1R058U		
	验收组织单位		兰州	热力集团有限公	司		环保设施监测单	位	甘肃锦威环保科技有限公司 <b>验收监测时工况</b>		<b>Ľ况</b>				
	投资总概算(万元)			390			环保投资总概算	<b>环保投资总概算</b> (万元) 16 <b>所占比例</b> (%)		<b>%</b> )	4.1%				
⊦	实际总投资			390			实际环保投资(	万元)	34.5	所占比例(%)		8.8%			
	废水治理 (万元)	/	废气治理(万元)	12	噪声治理(7	5元) 10	固体废物治理(	万元)	0.5	绿化及生态	(万元)	/	其他 (万元)	12	
	新增废水处理设施能力							施能力		年平均工作时		150 天			
	运营单位 		兰州热力集团有限公司 <b>运</b> 营			运营单位社会	₹统一信用代码(或 	一信用代码(或组织机构代码) 91620100MA732JYB1R			验收监测时间		2024年12月5日、6日		
污染	污染物	原有排	本期工程实际排		本期工程产	本期工程自身		本期工程核定排		全厂实际排			区域平衡替代	排放增减量	
物排		放量(1)	放速率(2)	排放速率(3)	生量(4)	削减量(5)	排放量(6)	放总量(7)	减量(8)	放总量(9)	量(10)		削减量(11)	(12)	
放达	<b>氮氧化物</b>				0.162t/a		0.162t/a			0.162t/a					
标 与	颗粒物				0.064t/a		0.064t/a			0.064t/a					
总量	二氧化硫				0.01t/a		0.01t/a			0.01t/a					
控制	J														
(I															
业建															
设项															
目道															
填)	的其他特征														
	污染物														

**注**: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;废气污染物排放

速率—千克/年